

Vesisumulaiteisto säiliöillä huoltoraportti

Raportti luotu: 4.10.2023

Raportin luonut: Kimmo sakko

Projekti Saukoti savukoski

Tilojen läpikäynti ja tarvittavien opaskilpien tarkastus	Ok
Keskustilojen yleinen siisteys ja käytettävyys	Ok
Käyttöohjeet ja kk-testauskansio keskuksessa	Ok
Suojausalue- ja kytkentäkaavio keskuksessa	Ok
Kuukausitestaukset tehty ja merkitty muistioon	Ok
Määräaikaistarkastus suoritettu	19.12.2022 alco
Suutinkaappi, suuttimet ja varaosat keskuksessa	Ok
Painemittarit kunnossa	Ok
Venttiilit merkitty ja lukittu	Ok
Takaiskuventtiilien ja palloventtiilien toiminta tarkastettu	Ok
Moottori- ja magneettiventtiilien toiminta tarkistettu	-
Varoventtiilit tarkastettu	Ok
Painekeytkimet säädetty ja arvot merkitty painekeytkimiin	Ok
Painemittarit kunnossa	Ok
Yhteys hätäkeskukseen tms. kunnossa	Ok
Painekeytkin PAL 1 testattu	Vika 8.5 bar
Painekeytkin PAL 2 testattu	Palo8.0bar
Painekeytkin PAL 3 testattu	Vika kaasu p 140 bar
Painekeytkin PAL 4 testattu	Säiliöp 8bar vika
Muut PAL painekeytkimet testattu	-
Softex-hälytyskeskus kunnossa	Ok
VIKA-tiedon vilkku tms. kunnossa	-
PALO-tiedon sireeni tms. kunnossa	-
Vika tieto välittyy: A. VAK, B. AHK, C. Jokin muu, mikä	A hoitajille
FP-30 Compact laukaisukeskus kunnossa	-
Softex-pumpun käynnistys / hälytyskeskus kunnossa	-
Pullo 1:n max paine, paine ja tarkastusvuosi	200/185/2028
Pullo 2:n max paine, paine ja tarkastusvuosi	200/190/2028
Pullojen toimittaja: A. Aga B. Woikoski C. Messer	A
Pullojen numero	30513032054 30513031705
Ponneaineen laatu: A. tyyppi, B. työilma	B
Paineenalennusventtiilin syöttöpaine	7bar
Pullojen sulkuventtiilit AUKI-asennossa ja merkitty	Ok
Pullojen kannakointi.	Ok
Säiliöiden yleiskunto tarkistettu	Ok
Säiliöiden määräaikaistarkastuksen aika	Valm2010
Sammutteen laatu tarkastettu (valmistuserä/vuosi)	50/10 näyte otettu
Säiliöt täytetty	Täynnä
Säiliöiden nestepinta tarkistettu	Täynnä

Softdrops pitoisuus	6%
Säiliöiden automaattitäyttö testattu	-
Sähköpumpun käynnistys testattu molemmista painekeytkimistä	-
Dieselpumpun käynnistys testattu molemmista painekeytkimistä	-
VEH-pumpun toiminta testattu	-
Vesilähde mitattu	-
Pumpun vedentuotto mitattu	-
Suodattimet puhdistettu	Ok
Lisäveden syötön takaiskuventtiili asennettu oikein	Ok
Syöttöliittimen kannessa vuoreiät	Ok
Syöttöliittimen sulkuventtiilit lukittu auki asentoon	Ok
Syöttöliittimen ohitusventtiilit lukittu kiinni asentoon	Ok
Suuttimien yleiskunto tarkistettu	Ok
Putkiston yleiskunto tarkistettu	Ok
Putkiston kannakointi tarkistettu	Ok
Putkistossa sijaitsevat varoventtiilit tarkistettu	Ok
Glykolilukot tarkastettu	Ok vaihdettu
Glykolinesteen pitoisuus tarkastettu	Ok 42 c
Virtauskytkimien toiminta tarkastettu	-
Putkiston huuhteluventtiilit tarkastettu	-
Paineilmakompressori vesitetty, käynnistys-/pysäytyspainike	-
Kalvopaisunta-astian esipaine säädetty	Ok
Tilojen käyttötarkoitus säilynyt ennallaan	Ok
HUOLLOSSA HUOMIOIDUT ASIAT	
Glycolit vaihdettu -42c. Säiliötarkastusta ei ole tehty 500l säiliöt.	